

Wireless Microphone System Updater Ver.1.13をリリースします。

本インストーラーには、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、および、スペイン語の取扱説明書（ヘルプガイド）が含まれていますので、必要に応じて参照してください。また、DWR-R03Dなどの受信機や、DWT-B30 などの送信機に同梱される、取扱説明書とあわせてご覧ください。

#### 【Ver. 1.13の変更内容】

1. 新しい形式のアップデートファイルに対応しました。
2. Windows 11 25H2 に対応しました。

#### 【動作環境】

この Wireless Microphone System Updater Ver.1.13 は下記の環境で動作確認済です。

対応 OS

Windows 11 24H2, 25H2

※Windows10 は Microsoft 社の通常サポートが終了したため、本ソフトのサポートも終了させていただきました。

Windows11 については、注意事項がありますので、後述する「注意事項について」を参照下さい。

Memory

8 GB 以上

HDD の空き容量

8 GB 以上

USB ポート

USB ポートは給電可能なポートをお使いください。

ご注意： 上記の動作実績は、すべてのコンピューターに適用されるものではありません。

#### 【インストール方法】

下記日本語サイトから、本ソフトウェアを入手します。

<https://www.sony.jp/pro-audio/update/>

WirelessMicrophoneSystemUpdater\_1\_13\_win.zip を解凍します。

解凍したインストーラーをダブルクリックして、インストーラーの指示に従ってください。

このインストーラーは、旧バージョンを一度アンインストールしてから、インストールする仕様のため、どのバージョンからでもアップデート可能です。その他、操作手順などは、下記の取扱説明書を参照ください。

[https://helpguide.sony.net/pro-audio/wsuv2/h\\_zz/index.html](https://helpguide.sony.net/pro-audio/wsuv2/h_zz/index.html)

#### 【注意事項について】

Wireless Microphone System Updater をお使いになる際の注意事項をしてください。

- ・ アップデート中に機器の電源や USB/LAN ケーブルを切断しないようにご注意ください


ファームウェアアップデート中に切断すると、稀に機器を壊す可能性があるのでおやめください。

また、バッテリー搭載機器をアップデートする際は、あらかじめバッテリーが十分にあることを確認してください。

万一、故障した場合は、ソニーのサービス窓口にお問い合わせください。

## ・ Windows11 で導入された Smart App Control (SAC) による影響について

Windows11 で利用可能になりましたスマートアプリコントロール (Smart App Control、以下 SAC と略) が「オン」に設定されている場合、Wireless Microphone System Updater アプリケーションを起動すると「このアプリの一部がブロックされています」と表示されることがあります。これは、SAC によって、そのアプリのデジタル署名をクラウド上でチェックできない場合などで発生します。

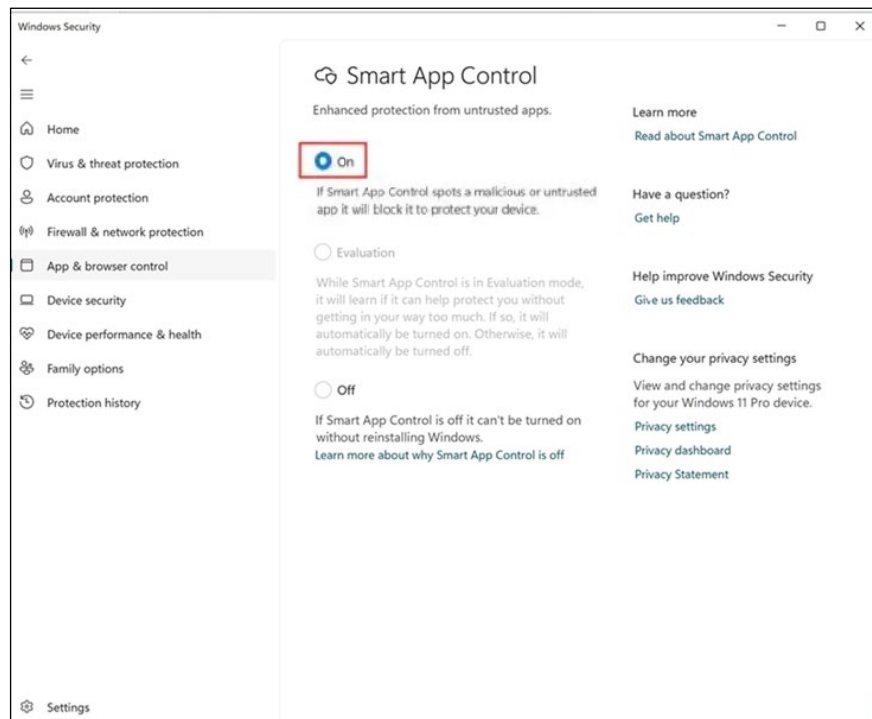

SAC の主な仕様は以下となります。

1. Windows11 22H2 以前のバージョンからアップグレードした PC では SAC は有効化されません。
2. Windows11 22H2 以降を新規インストールした PC は最初に評価モードとなります。評価モード中は、影響ありませんが、評価モード中に Windows が PC の使われ方を学習した結果、ON にすると判断した場合、SAC が ON となります。
3. SAC が評価モードの判断で ON となった後、SAC を手動で OFF に変更すると、永続的に OFF となります。(Windows 25H2 以降の OS では、SAC 機能を手動で ON に戻すことができるようになりました)

### <ご参考>


Windows 22H2 以降の OS が初期セットアップされた PC や OS をクリーンインストールした PC は、SAC 機能が有効化される場合があります。

もし、「このアプリの一部がブロックされています」が表示された場合、

- ・インターネットに接続することで、ご使用になれます。
  - ・インターネットに接続できない環境でご使用になりたい場合は、一度、インターネットに接続した状態で、本ソフトウェアを一度、アンインストールして、再インストールしてください。その後、Windows OS を再起動して、本ソフトウェアの Wireless Microphone System Updater アプリケーションがブロックされずに起動すること確認してください。以後はネットワークを接続せずにご使用できるようになります。
- なお、SAC 機能自体を OFF して無効化することも可能ですが、セキュリティを担保するための機能のため、推奨しません。


・ Windows11 に導入された Defender の新機能による影響について

Defender に「ランサムウェアの防止」機能が搭載されましたが、Windows Security 画面の「ランサムウェア防止設定」の中で、コントロールされたフォルダーアクセスが『ON』に設定されていると、Wireless Microphone System Updater アプリケーションは正常に動作しないことがあります。

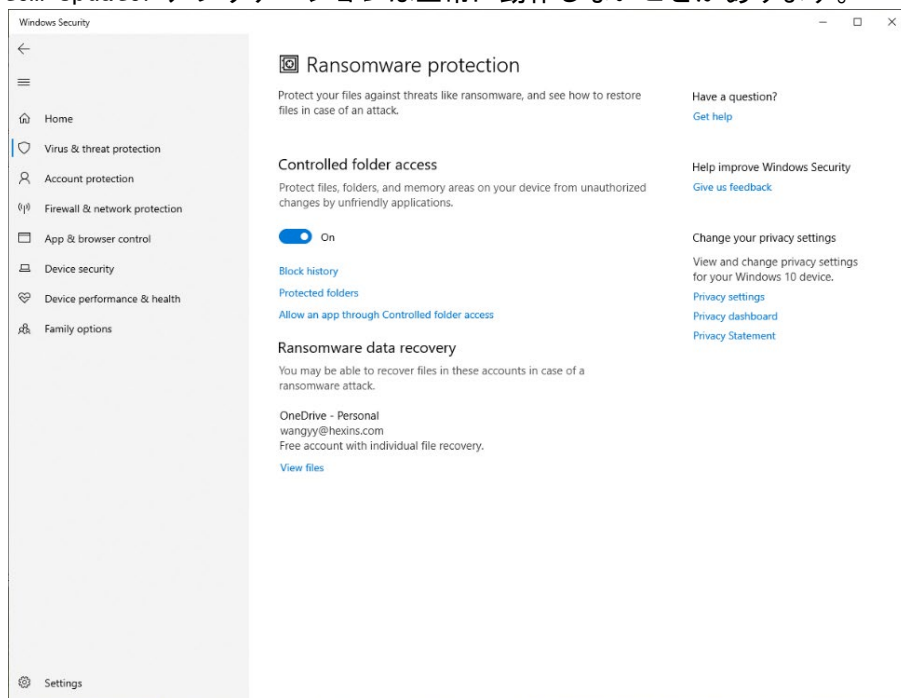

動作しない場合は、下記のソフトウェアを「許可されたアプリを追加する」に加えてください。

フォルダ C:\Program Files (x86)\Sony\Wireless Microphone System Updater\  
アプリケーションソフトウェア  
WirelessMicrophoneSystemUpdater.exe

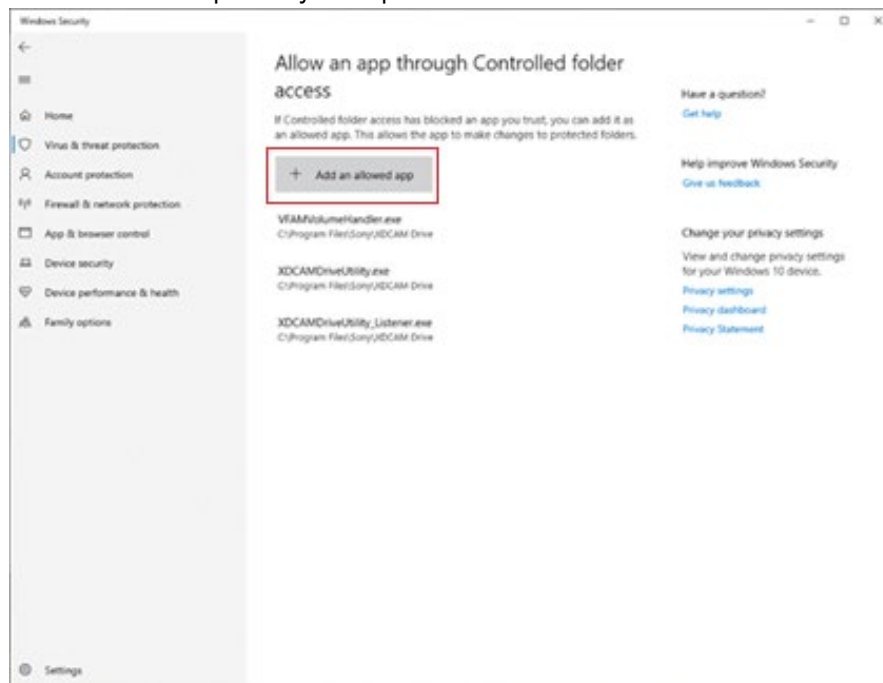

・エラーコード一覧

ErrorCode	Message
0x10	Invalid update package file. Please select an appropriate file.
0x11	File not found. Please select an appropriate file.
0x13	Confirm the version of the current firmware and the new one. Check that the file is the latest version. Version down is not allowed.
0x14	Unsupported update package file. Please update this software before applying the package file you chose.
0x15	This device's firmware version is not supported with Wireless Microphone System Updater.
0x16	A relative path cannot be specified.
0x20	Confirm the IP address or COM port as well as the connectivity with the device. (Target device not found)
0x21	Confirm the IP address or COM port as well as the connectivity with the device. (No device exists at the entered IP address)
0x22	Confirm the IP address or COM port as well as the connectivity with the device. (No device on the entered COM port)
0x23	Confirm the IP address or COM port as well as the connectivity with the device. (Invalid device)
0x24	Confirm the IP address or COM port as well as the connectivity with the device. (The destination address is outside the subnet mask range)
0x25	The IP address of the target device is not allowed. Change the IP address of the target and try again. Avoid 0 and 255 as the 4th octet(D part in A.B.C.D) of the IP address.
0x30	Update could not finish successfully. Turn the device off and on again, check the connection, and execute the update again.
0x31	Update could not finish successfully. Verify Error occurred.
0x40	Update could not finish successfully. Other reasons (such as device connection errors)

-----